



Fa azonosítója:	18ULL132019
Fafaj (latin):	Robinia pseudoacacia 'Umbraculifera'
Fafaj (magyar):	Gömbakác
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	22
Törzs kerület 1 m-en (cm):	69
Korona átmérő (m):	1,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel, repedés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy hancshiány, nagy korhadás, kevés ágcsontk, kevés ághelyseb, enyhén csavarodott, repedés, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
ágcsontkok, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, erőteljesen alászorult, féloldalas, erőteljesen külpontos, fejlődése a szomszédos fa miatt korlátolt, kevés fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenvívő ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 456.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL162002
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	2,8
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	24
Törzs kerület 1 m-en (cm):	75
Korona átmérő (m):	0,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 530.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL162003
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4,5
Törzs magasság (m):	3
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	26
Törzs kerület 1 m-en (cm):	82
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés ághelyseb, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, nagy korhadás, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
csonkolt, torz, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, kevés száraz- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnyatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 532.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172002
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	26
Törzs kerület 1 m-en (cm):	82
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel, repedés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, mély repedés, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, terhelt, egy pontból kitoró több vágág	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelyesek, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitoró több- ág, enyhén úrszelvénybe beötlő, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 536.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172003
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4,5
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	36
Törzs kerület 1 m-en (cm):	113
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérszék állapota:	2
A gyökérszéken és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérszéken és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, odú, enyhén bordásan terpeszes lefutású	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés ághelyeseb, enyhén csavarodott, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, enyhén terhelt, egy pontból kitörő több vázág	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelyeseb, fattyúhajtások, nagy sérült-, nagy korhadt-, odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitörő több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 536.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

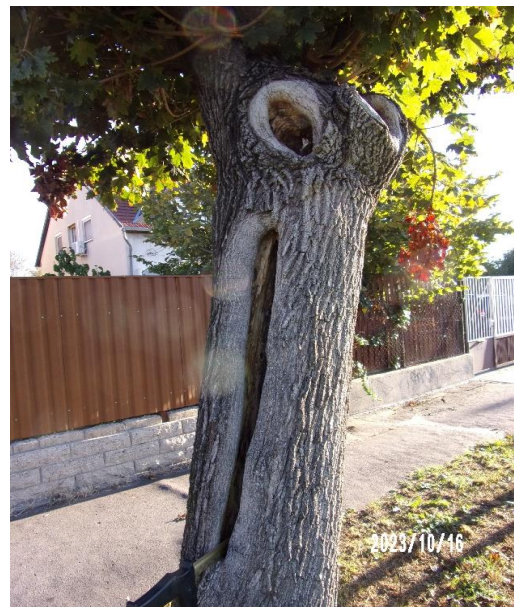

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	8,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172005
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	2,8
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, vitalitása csökkent, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, kevés beforrt sebhely	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, enyhén terhelt, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, erőteljesen visszazáradóban, vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhad-, sok száraz-, kevés keresztbenőv- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 538.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	4,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172008
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	23
Törzs kerület 1 m-en (cm):	72
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, vitalitása csökkent	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, csavarodott, repedés, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelyesbek, enyhén visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitérő több- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnyatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 540.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172011
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérszét állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	2
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, fűnyíró okozta sérülés	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	4
A lombvesztés 11-25 % közötti	
kis sérülés, egy pontból kitérő több vágás, belső falközi kötőanyag	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 542.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

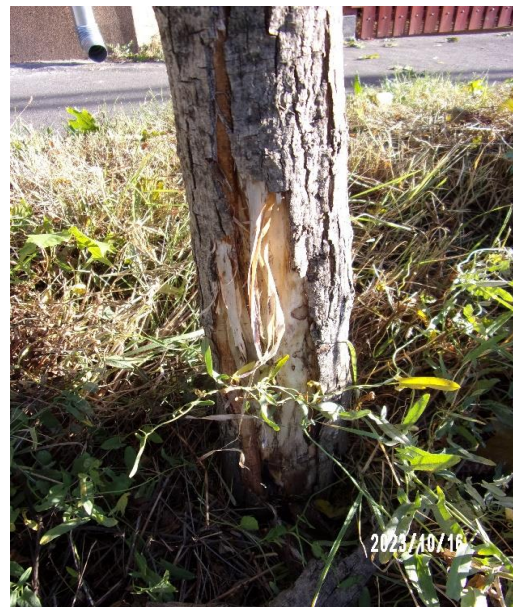

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	3
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	13,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172013
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4,5
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	28
Törzs kerület 1 m-en (cm):	88
Korona átmérő (m):	3,5

Diagnózis:	
A gyökérszék állapota:	3
A gyökérszéken és/vagy a gyökérszékben látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérszék állapota:	3
A gyökérszéken és/vagy a gyökérszékben látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés beforrt sebhely, enyhén csavarodott, repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalapszék állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitörő több vágás, oltási hely körül deformálódott, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, ághelyeseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, enyhén úrszelvénybe benőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 544.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172015
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	2
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, fűnyíró okozta sérülés, rovar- kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
sérülés, korhadás, terhelt, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, száraz- ág, kis rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 546.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172017
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	2,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 548.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	2
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás, vitalitása csökkent	



A gyökérszövet állapota:	3
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, törzsvédő rászorulva	



A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, hancshiány, korhadás, repedés, kis rovar- kártétel, törzsvédő rászorulva	

A koronaalaprész állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, korhadás, terhelt, egy pontból kitoró több vágás	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsom, visszaszáradóban, enyhén vitalitása csökkent, kevés madár fészkek, kevés fattyúhajtás, sérült-, kis korhadt-, sok száraz-, kevés keresztbenövő- ág	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hátritható el, de mivel madár odú van a fában így ezt a költési időszak végén ill. az odú faendoszkópos vizsgálatát követően javasolt végezni.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	9,5
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172018
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	25
Törzs kerület 1 m-en (cm):	79
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	3
A gyökérzeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A gyökérnyak állapota:	4
A gyökérzet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
kis sérülés	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vágág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel, ághelyseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, kevés keresztbenövő- ág, kis rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 550.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172019
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	7
Törzs kerület 1 m-en (cm):	22
Korona átmérő (m):	1,5

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, korhadás, szakadt gyökérzet	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncthiány, nagy korhadás, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kis sérülés, kis korhadás, egy pontból kitörő több vágás	

A korona állapota:	3
Jelentős lombvesztés (26-50%)	
kevés fattyúhajtás, kis sérült-, kis korhadt-, kevés száraz- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa állapota súlyos mértékben leromlott, állapotromlása fő szerkezeti részekre terjed ki. Állapota ápoló célzatú kertészeti beavatkozással nem javítható, ezért a fa kivágása javasolt.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 550.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió




Fa azonosítója:	18ULL172020
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	5
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	37
Törzs kerület 1 m-en (cm):	116
Korona átmérő (m):	4

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 552.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, fejlődése korlátozt	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, sekély repedés	

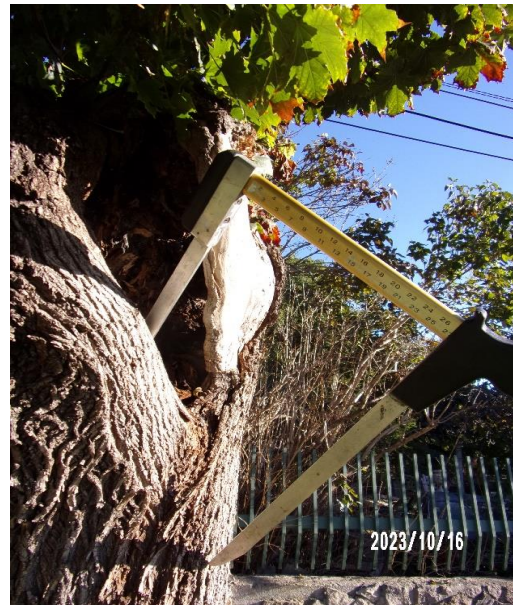

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, kevés ágcsont, kevés ághelyseb, sekély repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, kevés fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő-, egy pontból kitérő több- ág	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172024
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,8
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	26
Törzs kerület 1 m-en (cm):	82
Korona átmérő (m):	3

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	4
A gyökérszet fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
kis sérülés	

A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, hirdetőtáblával körbevett	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, kis vízszak, egy pontból kitérő több vázág, oltási hely körül deformálódott, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyseb, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenőv-, egy pontból kitérő több- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnyatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 556.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	13,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172026
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,8
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	32
Törzs kerület 1 m-en (cm):	100
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, kis odú, fejlődése korlátozott	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, rovar-, gomba termőtest, kártétel	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, repedés, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, egy pontból kitérő több vág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyeseb, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kevés keresztbenövő-, egy pontból kitérő több- ág, enyhén oszlop köré nőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 556.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

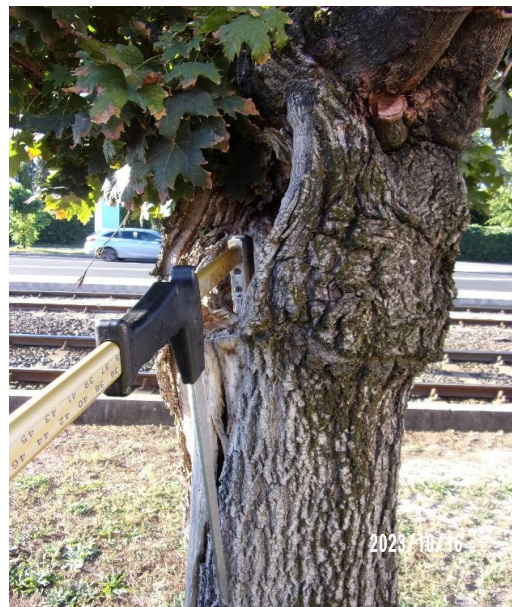

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,3
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172027
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	1,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	23
Törzs kerület 1 m-en (cm):	72
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérszék állapota:	3
A gyökérszéken és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, ostorfa (Celtis sp.) magonc nő mellett	

A gyökérnyak állapota:	4
A gyökérszék fejlődése kismértékben gátolt, elfogadható termőhelyen, a gyökérnyak nem sérült.	
kis sérülés	


A törzs állapota:	3
A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).	
kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, enyhén ferde növekedésű	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, erőteljesen terhelt, egy pontból kitörő több vágás, ághelyseb	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsomok, csonkolt, torz, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, kevés keresztbenövő- ág	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 556.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

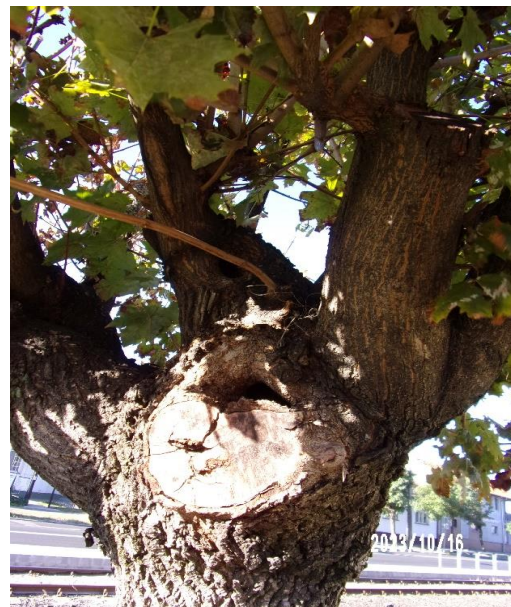

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	13,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172028
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	3,8
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	35
Törzs kerület 1 m-en (cm):	110
Korona átmérő (m):	2

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 560.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL172029
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	2,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	5
Törzs kerület 1 m-en (cm):	16
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 560.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL182003
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	32
Törzs kerület 1 m-en (cm):	100
Korona átmérő (m):	2

Diagnózis:

A gyökérszet állapota: 2

A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.

sérülés, korhadás, fejlődése korlátolt, vitalitása csökkent

A gyökérnyak állapota: 3

A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.

kis sérülés, kis korhadás

A törzs állapota: 3

A törzs egyértelmű károsodása (néhány felszíni seb és korhadásra utaló jelek).

kis sérülés, kis kéregleválás, kis korhadás, enyhén ferde növekedésű

A koronaalap állapota: 2

Erős koronakárosodás (50% felett)

sérülés, korhadás, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel, ághelyseb

A korona állapota: 1

A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni

ágcsontok, csonkolt, torz, ághelysebek, erőteljesen visszaszáradóban, erőteljesen vitalitása csökkent, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, sok száraz- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel

A vizuális vizsgálat értékelése:

A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával háriható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 566.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:

KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5): 1

Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt

Ápoltsági értéke (1-5): 1

Következő favizsgálat ideje (év múlva): 0

Megtarthatósági mutató (0-100%): 10,9

Favizsgáló: Sipos Ádám, Szabó Apor Örs
BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL182004
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	1,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	30
Törzs kerület 1 m-en (cm):	94
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, háncshiány, korhadás, kis odú, kevés ághelyeseb, kevés befortt sebhely, enyhén csavarodott, ferde növekedésű, kis rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, odú, terhelt, egy pontból kitörő több vázág, kis rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, sok fattyúhajtás, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 568.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL182006
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	27
Törzs kerület 1 m-en (cm):	85
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, sekély repedés, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyeseb, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, nagy korhadt-, nagy odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 570.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	1,2
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL182007
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3
Törzs magasság (m):	1,8
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	22
Törzs kerület 1 m-en (cm):	69
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, csavarodott, enyhén ferde növekedésű, rovar-, gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vágág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyeseb, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, odvas-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 570.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	3,6
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL182008
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	3,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	30
Törzs kerület 1 m-en (cm):	94
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás	

A törzs állapota:	2
A törzs erős károsodása (több nagy felületű seb, mély bekorhadások).	
sérülés, kéregleválás, hánccshiány, korhadás, kis odú, enyhén csavarodott, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelyesek, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, odvas-, kevés száraz-, kevés keresztbenővő- ág, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 570.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL192001
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	31
Törzs kerület 1 m-en (cm):	97
Korona átmérő (m):	3,5

Diagnózis:	
A gyökérszövet állapota:	2
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátolt	

A gyökérszövet állapota:	2
A gyökérszöveten és/vagy a gyökérszöveten látható erős felszíni károsodás, jelentősen kedvezőtlen termőhelyen.	
sérülés, korhadás	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, nagy odú, enyhén ferde növekedésű, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A koronaalaprész állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
nagy sérülés, nagy korhadás, nagy odú, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, rovar kártétel, gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, ághelysebek, kevés madár fészkek, sok fattyúhajtás, nagy sérült-, korhadt-, odvas-, kevés száraz-, kevés keresztbenővő-ág, enyhén légvezeték köré nőtt, kis rovar-, kis gomba termőtest, kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célszerű kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 572.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károsodás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	2,7
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL192003
Fafaj (latin):	Acer platanoides 'Globosum'
Fafaj (magyar):	Gömbjuhar
Famagasság (m):	4
Törzs magasság (m):	2,2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	22
Törzs kerület 1 m-en (cm):	69
Korona átmérő (m):	2,5

Diagnózis:	
A gyökérszet állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás, fejlődése korlátozott, területén akna található	

A gyökérnyak állapota:	3
A gyökérszeten és/vagy a gyökérnyakon látható kisebb károsodások, csekély hibákkal rendelkező termőhelyen.	
kis sérülés, kis korhadás	


A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
nagy sérülés, nagy kéregleválás, nagy háncshiány, nagy korhadás, odú, mély repedés, enyhén ferde növekedésű, csőszzerűen kiüregesedett, nagy rovar-, nagy gomba termőtest, kártétel	

A koronaalap állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
nagy sérülés, korhadás, terhelt, egy pontból kitérő több vázág, kis rovar kártétel, kis gomba termőtest, kártétel	

A korona állapota:	2
Erős koronakárosodás (50% felett)	
kevés ágcsont, csonkolt, torz, kevés ághelyeseb, fattyúhajtások, sérült-, korhadt-, kevés száraz-, több keresztbenövő- ág, kis rovar- kártétel	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában balesetveszélyes, a veszélyhelyzet ápoló célnyatú kertészeti beavatkozással nem, kizárólag a fa kivágásával hárrítható el.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 574.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

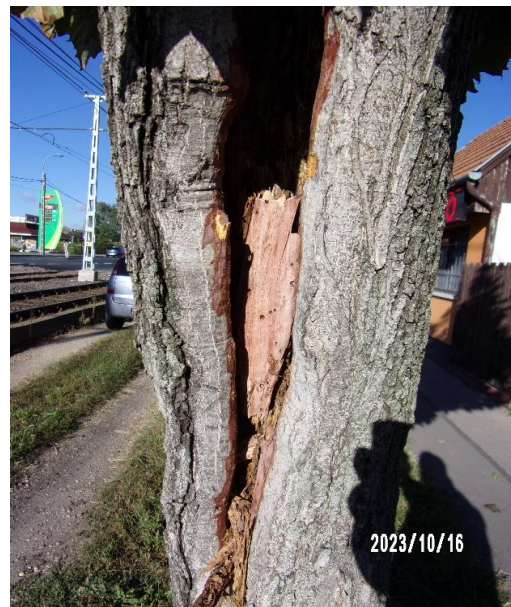

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	2
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	10,9
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL202001
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	2,5
Törzs magasság (m):	2
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 582.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	



A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió



Fa azonosítója:	18ULL202002
Fafaj (latin):	Acer sp.
Fafaj (magyar):	Juhar
Famagasság (m):	2,8
Törzs magasság (m):	2,5
Törzs átmérő 1 m-en (cm):	6
Törzs kerület 1 m-en (cm):	19
Korona átmérő (m):	1

Diagnózis:	
A gyökérzet állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A gyökérnyak állapota:	1
A gyökérzet erős, legalább 50%-os károsodása, nagyon rossz feltételekkel rendelkező termőhelyen.	

A törzs állapota:	1
A törzs előrehaladottan károsult, korhadt, odvas (statikai vagy tápanyagellátási funkcióját nem képes ellátni).	
kevés sarj	

A koronaalap állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	

A korona állapota:	1
A korona károsodása oly mértékű, hogy élettani funkcióját nem képes ellátni	
elszáradt	

A vizuális vizsgálat értékelése:
A fa jelenlegi állapotában élet- és balesetveszélyes.

Megrendelő:	BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió
Helység:	Bp. XVIII.ker. Üllői út 582.
Vizsgálat időpontja:	2023.10.16



Kezelési javaslat:
KIVÁGÁS

Egészségügyi értéke (0-5):	1
Sürgősen lecsereendő állapota vagy károkozás veszélye miatt	
Ápoltsági értéke (1-5):	1
Következő favizsgálat ideje (év múlva):	0
Megtarthatósági mutató (0-100%):	0,1
Favizsgáló:	Sipos Ádám, Szabó Apor Örs BKM - FŐKERT Kertészeti Divízió